

GMT



Istruzioni per l'uso
Notice d'utilisation
Directions for use
Bedienungsanleitung
Instrucciones de uso
Instruções de uso
Gebruiksaanwijzing
Brukerveiledning
Käyttöohjeet
Brugsanvisning
Bruksanvisningba
Instrukcja obsługi
Kullanım kılavuzu
Руководство по эксплуатации

Hướng dẫn cách sử dụng
Οδηγίες λειτουργίας
Navodilo za uporabo
Návod na obsluhu
Instruțiuni de folosire
Указание за използване
Kzelési útmutató
Návod na obsluhu
Uputstvo za upotrebu
Uputa za uporabu
Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība
Vartojimo instrukcija
Упатства за употреба

 **GRAZIADIO & C.**^{S.p.A.}
ELETTROCONDOTTI
prefabbricati

Via Pellice 75 – 10098 – Rivoli (TO) – Tel. +39.011.9591991 – Fax +39.011.9574273
Web site : www.graziadio.it – E-mail: info@graziadio.it

Attenzione: le foto sono puramente indicative

1- ASSEMBLAGGIO GIUNTI

1. Per il montaggio del condotto sbarra GMT è necessario utilizzare i seguenti attrezzi:

- n. 1 - chiave da 17 mm
- n. 1 - chiave dinamometrica con inserto da 17 mm
- n. 1 - chiave da 10 mm

Componenti per il collegamento di ciascun conduttore (per IP66 utilizzare esclusivamente la guaina rossa)

KIT DI GIUNZIONE PER BARRE fino a 12 kV – IP42



KIT DI GIUNZIONE PER BARRE fino a 12 kV – IP66



Struttura laterale e coperchio metallico con n. 8 viti M6



GIUNZIONE
LATERALE DI
CONTINUITÀ
TERRA (N. 2 PER
OGNI GIUNZIONE)
KIT DI GIUNZIONI
PER BARRE



COPERCHIO DEL
CONDOTTO
(N. 2 PER OGNI
GIUNZIONE)

1. Prendi due elementi e uniscili

Nota: i colori delle fasi sono utilizzati solo in questa istruzione per semplificare la visualizzazione, ma sugli elementi reali non troverai alcun colore.



2. Avvicinare i due elementi da unire e inserire le viti senza serrarle;



3. Serrare le viti inferiori della prima barra con la chiave dinamometrica (coppia compresa tra 50 e 55 Nm);



4. Inserire le viti superiori e serrarle con la chiave dinamometrica (coppia compresa tra 50 e 55 Nm);




5. Ripetere l'operazione per tutte le barre;
6. Prendere il coprigiunto in plastica. È composto da due parti: corpo e coperchio. (non per IP66)




7. Prendi il coperchio e inseriscilo prima sotto la barra al centro; (non per IP66)



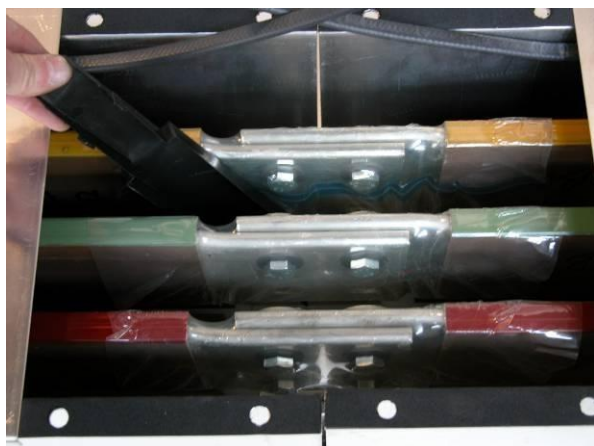

8. Posizionare il coperchio di plastica sotto la barra; (non per IP66)

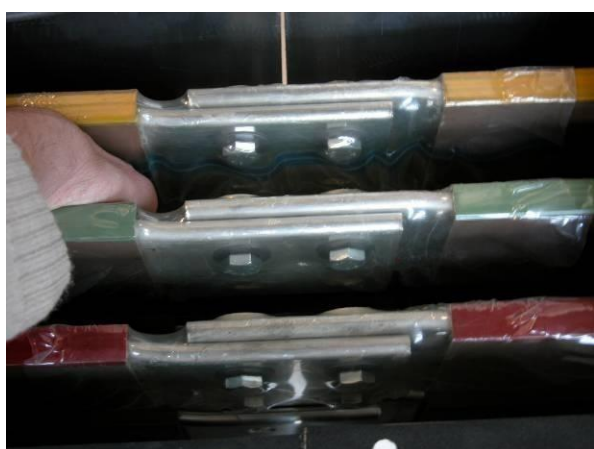


9. Prendi ora il corpo in plastica e inseriscilo sulla barra centrale, quindi chiudi con entrambe le mani i quattro ganci del coperchio in plastica; (non per IP66)



10. Prendere un altro coprigiunto (prima il coperchio sotto la barra e poi il corpo) e posizionarlo come quello precedente (non per IP66).



11. Prendere il terzo coprigiunto (prima il coperchio sotto la barra e poi il corpo) e posizionarlo come quello precedente. Ripetere l'operazione per gli altri conduttori (not for IP66).

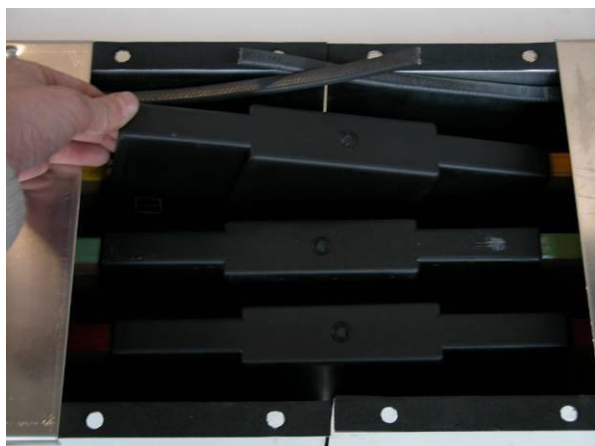


12. Prendere il primo giunto di continuità di terra laterale e posizionarlo vicino alla barra, verificando che gli 8 fori nella barra corrispondano agli 8 inserti filettati;




13. Prendere il secondo giunto di continuità di terra laterale e ripetere la stessa operazione del primo



14. Fissare il coperchio del condotto con 8 viti M6

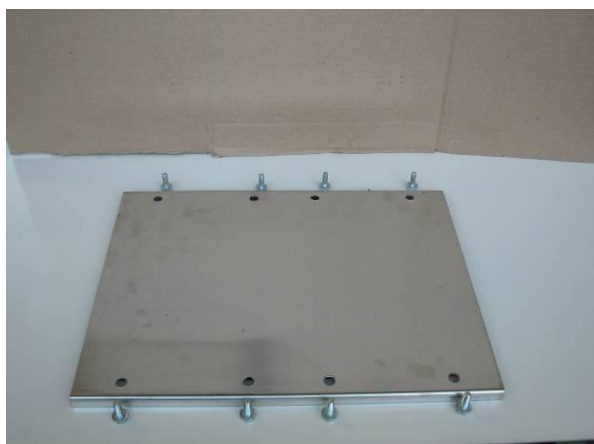

15. Posizionarlo sul condotto e fissarlo con le 8 viti;

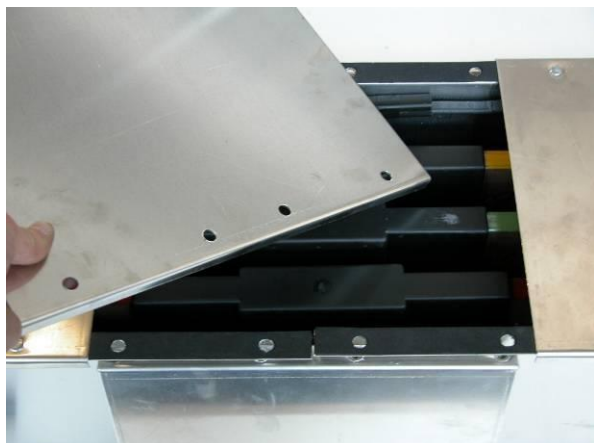

16. Ripetere la stessa operazione sul secondo coperchio e il giunto è completato.



22. Procedere allo stesso modo per tutti gli altri giunti.

23. SPOSTAMENTO**SI!**

Con il carrello elevatore.

**NO!**

Non sollevare dai conduttori!

 GRAZIADIO & C.	GMT	7,2 – 12 kV
--	------------	-------------

MANUTENZIONE E ACCESSORI DI RICAMBIO PER GMT
MANUTENTION ET ACCESSOIRES DE RECHANGE GMT
MAINTENANCE AND SPARE PARTS FOR GMT SYSTEMS

Il sistema GMT, correttamente montato ed in normali condizioni d'impiego, non necessita di manutenzione né di accessori di ricambio per un periodo di esercizio minimo di 3 anni.

Le système GMT, correctement monté et dans des conditions d'utilisation normales, n'a pas besoin de manutention ou d'accessoires de rechange pour une période minimale de 3 ans.

The GMT busbar system, properly assembled and in normal use conditions, doesn't need neither maintenance nor spare parts for a minimum of 3 years.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: tel +39.011.9591991 e-mail: info@graziadio.it
 POUR SUPPLEMENT D'INFORMATIONS: tel +39.011.9591991 e-mail: info@graziadio.it
 FOR FURTHER INFORMATION: tel +39.011.9591991 e-mail: info@graziadio.it